


**Įrenginių priėmimo atmintinės  
0,4 kV galinių movų montavimas ant kabelių plastiko  
izoliacija 10/0,4 kV transformatorinėse ir kabelių  
spintose (KS, KAS)**

## 0,4 kV galinių movų montavimas ant kabelių plastiko izoliacija 10/0,4 kV transformatorinėse ir kabelių spintose (KS, KAS)

1. Montuojant 0,4 kV galines movas, vadovautis patvirtintomis gamintojo movų montavimo instrukcijomis, modulinės transformatorinės (MT) bei 0,4 kV kabelių spintos (KS, KAS) įrenginių priėmimo atmintinėmis.
2. Ši atmintinė skirta standartizuoti 0,4 kV galinių movų montavimą ant kabelių plastiko izoliacija 10/0,4 kV transformatorinėse ir 0,4 kV kabelių spintose.
3. Montuojant 0,4 kV galinę movą ant kabelio plastiko izoliacija, reikia vadovautis 1 punkte nurodytais norminiais dokumentais, tačiau nereikia montuoti pirštinių:

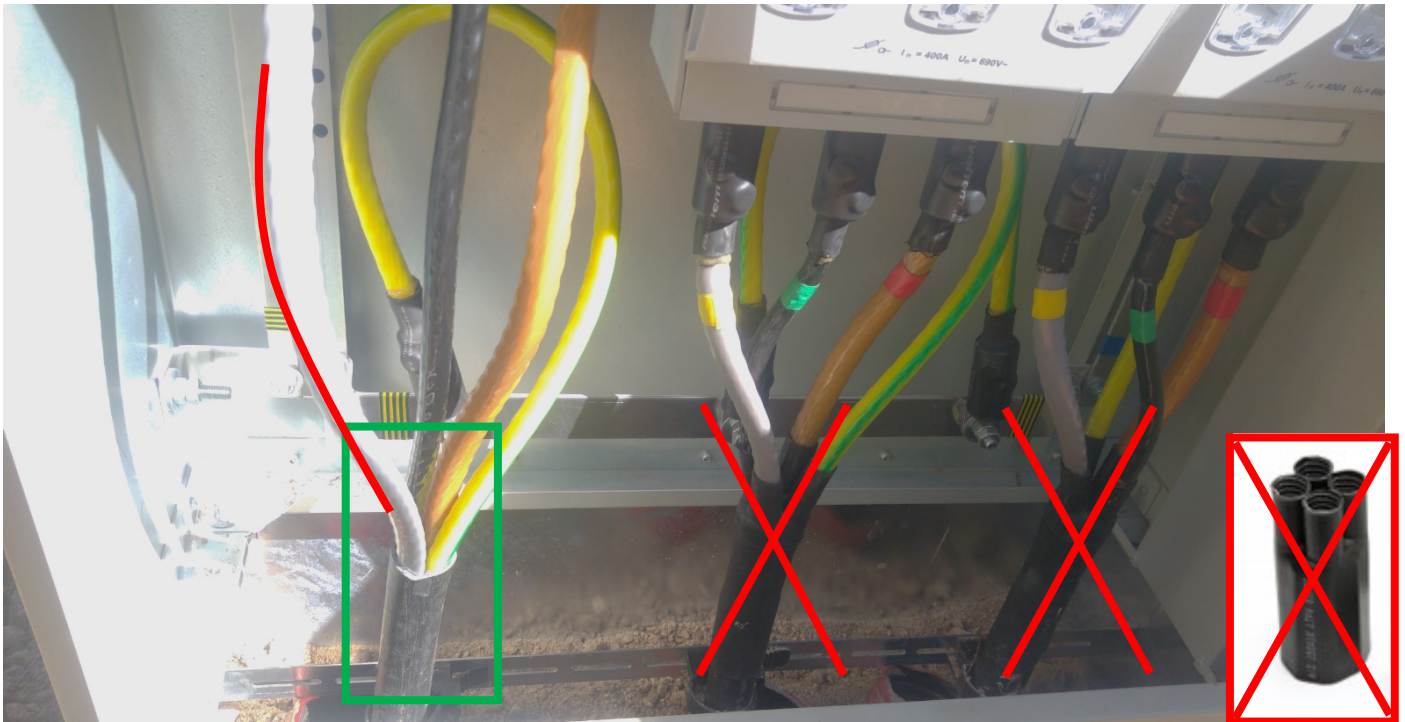

*Pažymėtina, kad nuotrauka daryta kabelių spintos įrengimo metu ir kabelio ženmenys dar nebuvo sumontuoti.*

#### 4. Kabelio gyslų lenkimas:

a. Kabelių gyslos negali būti sukamos į kilpas



b. kabelio gyslos turi būti išlenktos, kad būtų galima atlikti fazavimą, tačiau lenkimo spindulys turi būti ne mažesnis, kaip  $\leq 12xD$  (D – išorinis kabelio skersmuo)



#### 5. Kabelių gyslos **neturi būti papildomai apsaugomos** termosusitraukiančiu vamzdeliu.